



13.8.2007



Raskas perävaunutekniikka
VBG-vetolaitteet


VBG-vetokytkimen AM-yksikön lukitus- ja nostovivun välinen liitos

Mikäli VBG AM -mallin (versio 3.0) vetokytkimessä ilmenee avaamisessa ongelmia, tarkista AM-yksikön ja lukitus- ja nostovivun välinen liitos. Mikäli liitos on tehty RDP-rihlatapilla, vaihda tappi joustosokkaan. **Tämä on käyttöä haittaava ongelma, joka ei vaikuta käyttöturvallisuuteen.**


Tehtaalla on ollut laatuongelmia RDP-rihlatapilla, joita on käytetty kokoonpanossa viikolle 20 asti tänä vuonna. Sen jälkeen kokoonpanossa on käytetty joustosokkaa.

Tunnistaminen, joustosokka ja RDP-rihlatappi

Joustosokka ISO 8750

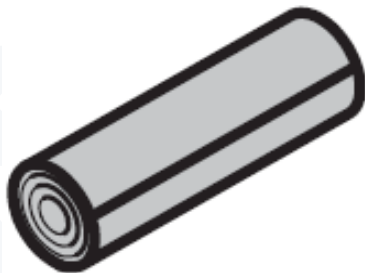

RDP-rihlatappi

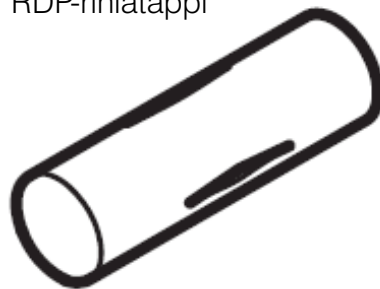

HUOM.

Suosittellemme, että joustosokka vaihdetaan uuteen aina mekanismin uusimisen yhteydessä AM-mallisen vetokytkimeen (versio 3.0), käytä sarjaa 09-122300.

Lisätiedot: H. Kraatz Oy, tuotepäällikkö Henrik Danielsson, p. (09) 809 3100,
henrik.danielsson@kraatz.fi, www.kraatz.fi